



162412340432

# 建设项目竣工环境保护 验收检测报告

HXJC[2017]第 677 号

项目名称：中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义  
猪场加油站项目竣工环境保护验收监测

委托单位：中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站

贵州省洪鑫环境检测服务有限公司

二〇一八年一月



# 说 明

1、报告表未加盖检测专用章（骑缝章）、计量认证 CMA 章无效；

2、报告表无编制人员、审核人员、签发人员签字无效；

3、对于委托方送样检测的，仅对样品检测数据负责；

4、未经本检测机构批准，不得复制检测报告表（完整复制除外），复制报告必须加盖检测专用章，否则无效；

5、涂改、部分提供或部分复制检测报告表无效；

6、如对报告表有疑问、异议，请于收到报告表之日起 15 日内可向本检测机构提出书面申诉意见；15 日内未提出异议者，即视为接受本检测报告表。

7、本报告未经本检测机构同意，不得做商业广告、宣传等使用。

项目名称: 中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义  
猪场加油站项目竣工环境保护验收监测

检测单位: 贵州省洪鑫环境检测服务有限公司

法人代表: 赵 江

技术负责: 王忠文

项目负责: 刘顺峰

报告编制: 刘顺峰

校 核: 赵远平

审 核: 杨 杨

签 发: 王忠文

签发日期: 2018.1.16

采样人员: 王 祥、陈金飞

分析测定: 黄金朝、王 祥、陈金飞

贵州省洪鑫环境检测服务有限公司

地 址: 贵州省兴义市桔山办桔园村克玛山小区

电 话: (0859)3293111

传 真: (0859)3293111

电子邮箱: gzhxhjjc@163.com

邮 编: 567700

# 目 录

一、前言.....	1
二、编制依据.....	1
三、工程概况.....	2
(一) 工程基本情况.....	2
(二) 加油工艺流程: .....	2
(三) 运营期主要污染物及相应的环保措施.....	3
四、环境影响报告表主要意见及其批复的要求.....	5
1、环评结论.....	5
2、环评批复要求.....	6
五、验收监测评价标准.....	6
六、验收监测内容及监测分析方法.....	6
(一) 监测内容.....	6
(二) 分析方法.....	7
七、验收监测质量保证.....	7
八、验收监测结果.....	7
(一) 监测期间生产工况.....	7
(二) 验收监测结果.....	7
九、环境管理检查执行情况.....	9
十、验收监测结论及建议.....	10
(一) 结论.....	10
(二) 建议.....	11
十一、附图附件.....	11



# 中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目 竣工环境保护验收监测

## 一、前言

受中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站委托，贵州省洪鑫环境检测服务有限公司承担中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目竣工环境保护验收监测工作。依据《中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目环境影响报告表》，黔西南布依族苗族自治州环境保护局出具关于对《中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目环境影响报告表》的批复（兴市环审[2017]139号）（2017年7月10日）。于2017年12月21日对中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目进行现场勘察，编写检测方案，于2017年12月26日至27日对该项目无组织排放废气、生活污水、厂界噪声等进行采样监测。并即时完成化验分析测定，数据经整理，根据监测结果和环境管理检查等情况，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

## 二、编制依据

- 1、国环规环评[2017]4号《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》；
- 2、国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；
- 3、国务院[2017]第682号国务院令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》；
- 4、环办[2015]113号《关于印发建设项目环境保护验收现场检查及审查要点的通知》；

5、《中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目环境影响报告表》；

6、兴义市环境保护局兴市环审[2017]139 号（关于对《中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目环境影响报告表》的批复），2017 年 7 月 10 日；

7、中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目竣工环境保护验收检测委托书。

### 三、工程概况

#### （一）工程基本情况

本项目位于贵州省黔西南布依苗族自治州兴义市威舍镇，项目总投资 1300 万元。占地面积 2656m<sup>2</sup>，其中站房面积 140m<sup>2</sup>，为 1 层砖混结构，罩棚面积 400m<sup>2</sup>（投影面积）。该加油站设置双枪加油机 4 台；油罐区 4 个钢制油罐，其中 92#汽油罐 1 个 30m<sup>3</sup>，95#汽油罐 1 个 30m<sup>3</sup>，0#柴油罐 2 个，各 50m<sup>3</sup>，储罐总容积为 110m<sup>3</sup>（柴油折半），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（2012 年本，2014 年局部修订）中表 3.0.15 规定：该加油站为二级加油站。加油站内由地下贮罐区、加油站站房、罩棚组成，现有职工 5 人，两班倒，2 人在项目内食宿。

#### （二）加油工艺流程：

本项目施工期已结束，现场无施工期环境遗留问题。

其工艺流程及产污节点如图 1。



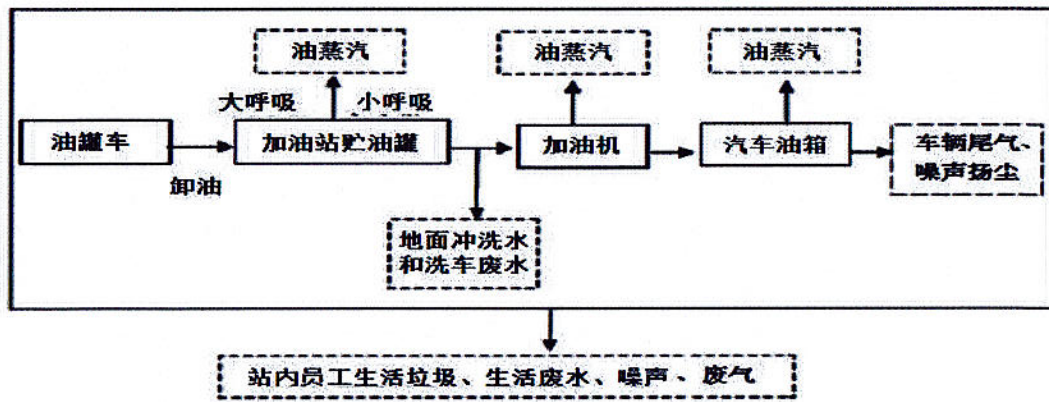


图 1 运营期工艺流程及产污节点图

### (三) 运营期主要污染物及相应的环保措施

#### (1) 大气污染治理措施

本项目废气主要有油气及厨房油烟。

##### ①油气

油气通过油气回收装置（回收率 95.5%）处理后无组织排放。

##### ②厨房油烟

厨房油烟通过油烟机处理后排放。

#### (2) 水污染治理措施

本项目生产的废水主要为生活污水和地面冲洗水：

##### ①生活污水

生活污水采用化粪池处理，定期清掏用作农肥；

##### ②地面冲洗水

地面清洗废水经油水分离池处理后循环使用。

#### (3) 噪声污染治理措施

本项目噪声主要为加油机及车辆进出产生的噪声。

噪声通过控制车辆速度及禁止鸣笛。



### (4) 固体废物治理措施

本项目固体废物主要为工作人员的生活垃圾和油泥，其污染治理措施为：

#### ①生活垃圾

生活垃圾集中收集，交于环卫部门统一处置；

#### ②油水分离池污泥和上层浮油渣

油水分离池污泥和上层浮油渣、油罐油泥、油渣，交由有危废处理资质的单位处理。

### (5) 环保设施及现场图片





## 四、环境影响报告表主要意见及其批复的要求

### 1、环评结论

#### (1) 大气污染治理措施

本项目废气主要有油气及厨房油烟。

##### ①油气

油气通过油气回收装置（回收率 95.5%）处理后无组织排放。

##### ②厨房油烟

厨房油烟通过油烟机处理后排放。

#### (2) 水污染物治理措施

本项目生产的废水主要为生活污水和地面冲洗水：

##### ①生活污水

生活污水采用化粪池处理，定期清掏用作农肥；

##### ②地面冲洗水

地面清洗废水经油水分离池处理后循环使用。

#### (3) 噪声污染物治理措施

本项目噪声主要为加油机及车辆进出产生的噪声。

噪声通过控制车辆速度及禁止鸣笛。

#### (4) 固体废物治理措施

本项目固体废物主要为工作人员的生活垃圾和油泥，其污染治理措施为：

##### ①生活垃圾

生活垃圾集中收集，交于环卫部门统一处置；

②油水分离池污泥和上层浮油渣

油水分离池污泥和上层浮油渣、油罐油泥、油渣，交由有危废处理资质的单位处理。

**2、环评批复要求**

兴义市环境保护局兴市环审[2017]139 号（关于对《中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目环境影响报告表》的批复）（见附件）。

**五、验收监测评价标准**

1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值见表 1。

**表 1 新污染源大气污染物排放限值**

污染物	无组织排放监控浓度限值
非甲烷总烃	4.0mg/m <sup>3</sup>

2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准限值见表 2。

**表 2 第二类污染物最高允许排放浓度 单位：mg/L 除 pH 外**

污染物	pH	SS	CODcr	BOD <sub>5</sub>	石油类	氨氮	总磷
三级标准	6-9	400	500	300	20	--	--

3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）见表 3。

**表 3 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB (A)**

厂界外声环境功能区类别	昼间	夜间
2 类	60	50

**六、验收监测内容及监测分析方法**

**（一）监测内容**

**1、无组织排放废气**

- (1) 监测点位：周界设置 3 个监测点。
- (2) 监测项目：非甲烷总烃。
- (3) 采样频次：连续采样 2 天，每天采样 3 次，每次采样 2 分钟。

**2、厂界噪声**

- (1) 测量点位：站界外 1 米处，东、南、西、北 4 个点。
- (2) 测量指标：厂界噪声。

(3) 测量频次：连续测量两天，每天昼、夜间各测量一次。

### 3、污水

生活污水定期清掏用作农肥；地面清洗废水经油水分离池处理后循环使用，故不检测。

## (二) 分析方法

表 4 监测分析方法

监测项目	分析方法	检出限
非甲烷总烃	气相色谱法 HJ/T38-1999	0.04mg/m <sup>3</sup>
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	--

## 七、验收监测质量保证

- (1) 监测人员持证上岗。
- (2) 合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。
- (3) 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

(4) 分析方法均用国家标准或国家环保部颁布的分析方法，所有监测仪器、量具经过计量部门检定合格并在有效期内。

(5) 监测数据严格实行三级审核制度。

## 八、验收监测结果

### (一) 监测期间生产工况

中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目，2017 年 12 月 26~27 日运营设备和环保设施运行正常，验收期间正常营业。

### (二) 验收监测结果

- (1) 无组织排放废气监测结果见表 5。
- (2) 厂界噪声测量结果见表 6。



**表 5 无组织排放废气监测结果**

单位 mg/m<sup>3</sup>

采样点位	采样时段	非甲烷总烃		最高浓度	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 标准限值
		监测日期			
		12 月 26 日	12 月 27 日		
站界北 G <sub>1</sub>	14:00	0.23	0.24	0.25	4.0
	16:00	0.21	0.25		
	18:00	0.20	0.23		
站界南 G <sub>2</sub>	14:00	0.25	0.32	0.39	
	16:00	0.24	0.24		
	18:00	0.39	0.30		
站界东 G <sub>3</sub>	14:00	0.28	0.31	0.31	
	16:00	0.26	0.30		
	18:00	0.24	0.23		
达标情况				达标	—

**表 6 厂界噪声测量结果**

编号	监测点位	测量日期				《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准限值	
		12 月 26 日		12 月 27 日		昼间	夜间
		昼间	夜间	昼间	夜间		
N <sub>1</sub>	站界东	56.1	39.6	46.3	35.5	60	50
N <sub>2</sub>	站界南	47.8	38.3	41.9	40.6		
N <sub>3</sub>	站界西	51.5	37.8	43.2	37.3		
N <sub>4</sub>	站界北	46.8	35.4	42.5	36.2		
达标情况		达标	达标	达标	达标	—	



## 九、环境管理检查执行情况

1、施工期环保措施落实情况、监理情况(工业类项目从简，生态类项目重点介绍)；

本项目施工期基本按照环评报告提出的环保防治措施执行；未执行环境工程监理。

2、各类环保设施或措施(水、气、声、渣等)建设及落实情况，试生产或试运行以来运行状况：

项目各项环保措施基本落实。

3、的性质、规模、地点或者采用的生产工艺是否发生变化，如果发生变化是否申请变更或重新报批环评文件：

项目的性质、规模、地点没有发生变化。项目环保设施未发生变化。

4、环保机构、规章制度、监测化验机构设置情况：

设有相应环保机构；规章制度有待完善。

5、执行环境影响评价和三同时制度情况：

中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目，基本执行了国家有关环保审批手续及“三同时”制度。工程立项、环评报批手续齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

6、是否有应急预案、各污染排放口及固废堆场建设应有标志、是否存在搬迁：

无应急预案，未设置标志，不存在搬迁。

7、环评批复及环评建议的落实情况：

对工程落实环评报告表及批复情况进行了全面调查，结果见表 7。

**表 7 环评报告表及批复落实情况**

项目	污染物	措施	落实情况
废气治理	汽车尾气、道路扬尘	设置减速行驶标识牌	已设置减速行驶标识牌
	非甲烷总烃	自动报警系统、加强日常管理和设备维修，及时检修、减少和防止跑冒滴漏和事故性排放、油气回收装置（回收率 95.5%）	已建设油气回收，系统并投入使用
	恶臭气体	设置于地下、合理布局	设置于地下、布局合理
废水治理	生活污水	化粪池（10m <sup>3</sup> ），围堰、集水沟	已建设油水分离池
	地面冲洗水	油水分离池、应急事故池	
噪声治理	机械噪声	选用低噪声设备，合理进行平面布局	已设置减速行驶标识牌、禁止鸣笛标识牌
	车辆噪声	禁止鸣笛，减速行驶	
固体废物处理	生活垃圾	集中收集后运至垃圾暂存点，由环卫统一处理	有垃圾箱收集
	化粪池污泥	定期清掏做农肥	已落实
	油水分离池污泥和上层浮油渣	交由有危废处理资质的单位处理	与贵阳市城投环境资产管理有限公司签订处置合同
	油罐油泥、油渣	交由有危废处理资质的单位处理	
生态恢复	生态影响	植被恢复、绿化（150.00m <sup>2</sup> ）	待完善

## 十、验收监测结论及建议

### （一）结论

中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目基本执行环境保护“三同时”制度，按《中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目环境影响报告表》及环评批复中提出的要求：1、生活污水定期清掏用作农肥；地面清洗废水经油水分离池处理后循环使用；2、建设油气回收系统。3、生活垃圾集中收集，交于环卫部门统一处置；4、油水分离池污泥和上层浮油渣、油罐油泥、油渣，交由有危废处理资质的单位处理。验收监测期间，运营设备和环保设施运行正常，正常营业。

#### 1、无组织排放废气：

周界监测非甲烷总烃最高浓度：



站界北 G1 0.25mg/m<sup>3</sup>;

站界西 G2 0.39mg/m<sup>3</sup>;

站界西南 G3 0.31mg/m<sup>3</sup>;

综上所述，各监测点无组织排放废气均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准限值要求。

## 2、厂界噪声：

站界东、南、西、北噪声昼间为 41.9~56.1[dB(A)]，夜间为 35.4~40.6[dB(A)]，各点均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类限值要求。

## 3、废水

生活污水定期清掏用作农肥；地面清洗废水经油水分离池处理后循环使用，故不检测。

## 4、固废

油水分离池污泥和上层浮油渣、油罐油泥、油渣，交由贵阳市城投环境资产管理有限公司回收处置。

## （二）建议

1、完善环境保护规章制度，明确专人负责环境保护方面工作，做到环保制度上墙。

## 十、附图附件

附图：

- 1、监测布点图（简图）。
- 2、中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目现场采样图。

附件：


1、兴义市环境保护局兴市环审[2017]139 号（关于对《中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目环境影响报告表》的批复）。

2、中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目油泥处置合同。

3、中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目竣工环境保护验收监测委托书。



附图 1

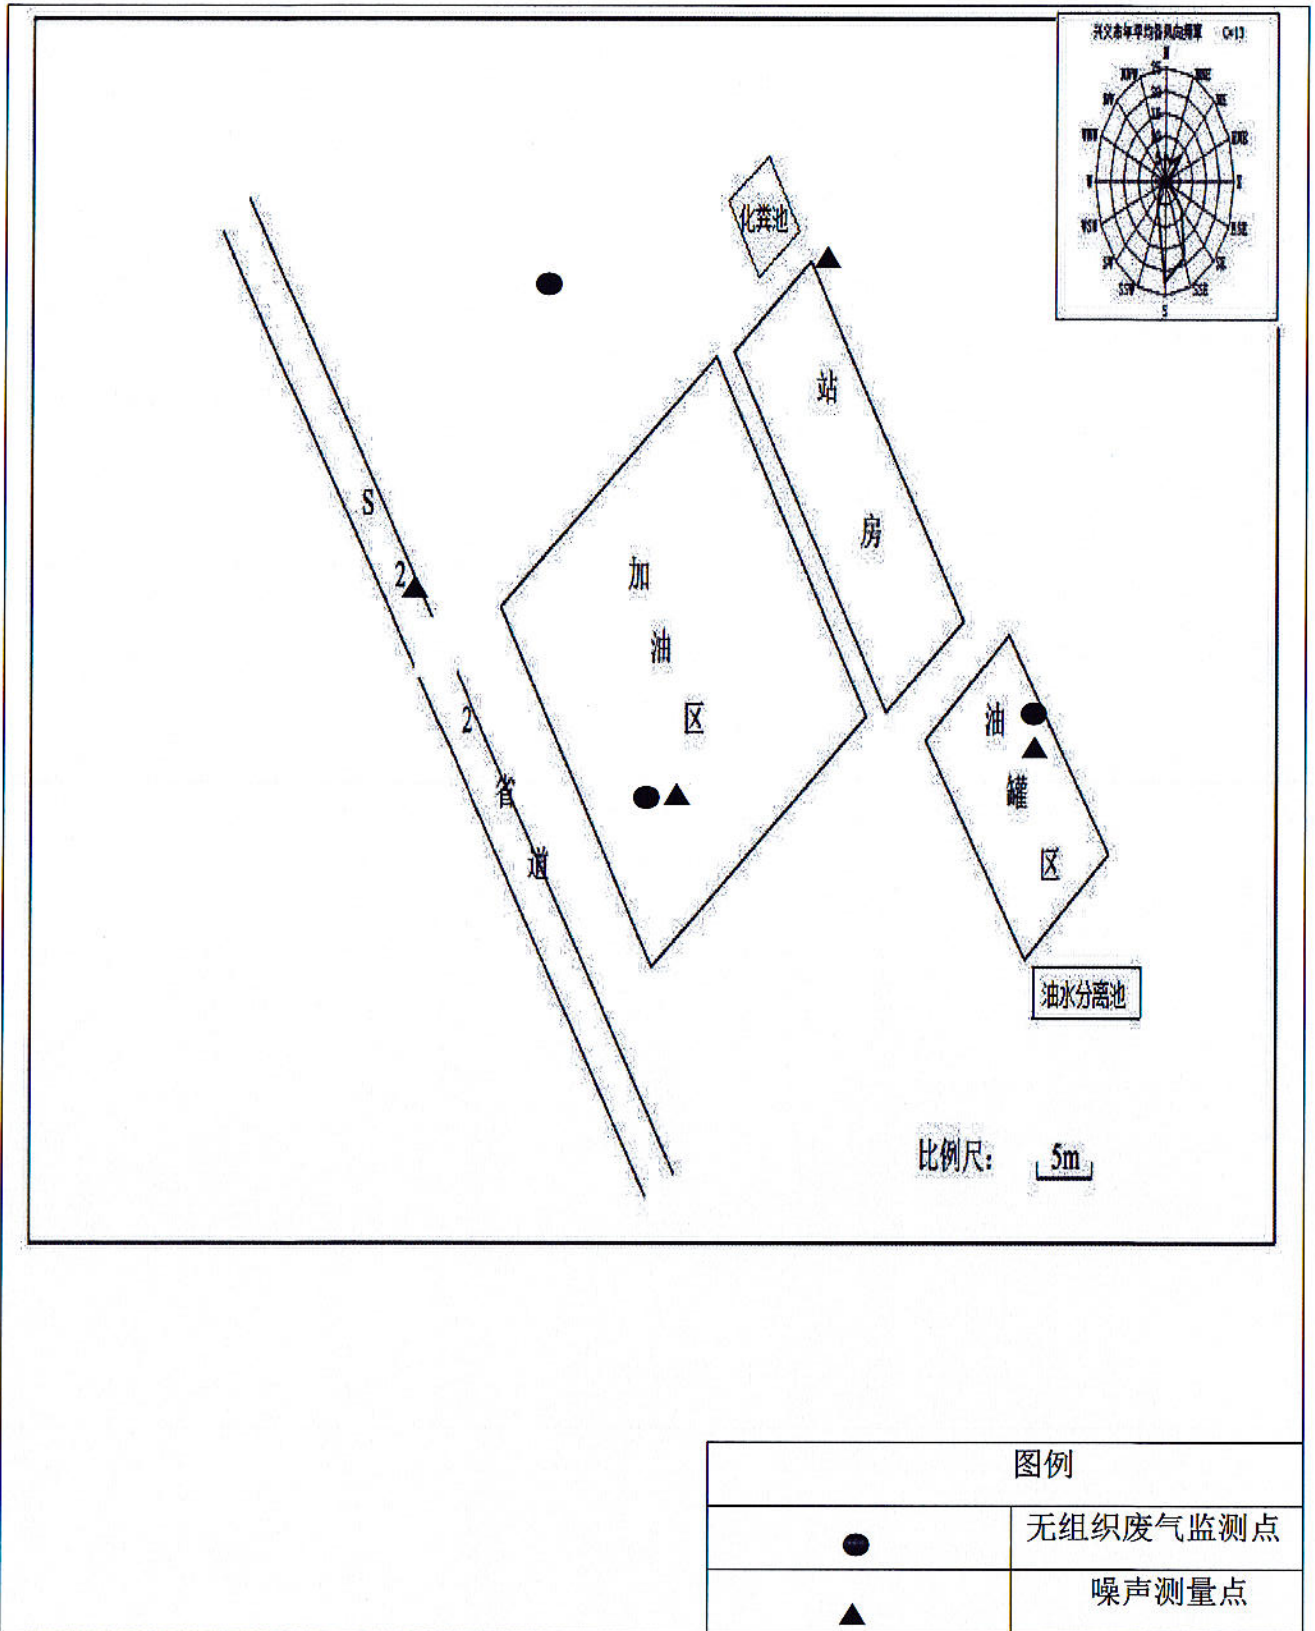

附图 1 监测布点示意图



# 兴义市环境保护局 文件

兴市环审[2017]139号

签发人：张力

## 关于对《中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目环境影响报告表》的批复

中国石化销售有限公司贵州黔西南石油分公司：

你公司报送的《中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及兴义市环境工程评估中心技术评估意见[2017]第146号收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》结论及技术评估意见，从环保角度同意该项目按《报告表》所列的项目性质、规模、地点、环境保护对策在拟选地址进行建设。

二、本项目位于贵州省黔西南布依苗族自治州兴义市威舍镇，项目总投资1300万元，其中环保投资25.6万元，占总投资的1.9%。项目占山地面积2656m<sup>2</sup>，其中站房面积140m<sup>2</sup>，为1层砖混结构，罩棚面积400m<sup>2</sup>（投影面积），该加油站设置双枪加油机4台；油罐区4个钢制油罐，其中92#汽油罐1个30m<sup>3</sup>，95#汽油罐1个30m<sup>3</sup>，0#柴油罐2个，各50m<sup>3</sup>，储罐总容积为110m<sup>3</sup>（柴油折半），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（2012年本，2014年局部修订）中表3.0.15规定：该加油站为二级加油站。加油站内由地下贮罐区、加油站站房、罩棚组成。根据环评结论及技术评估意见，在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施的基础上，



我局同意按照报告表所列的项目性质、选线、等级和规模进行建设。

三、本项目在实施过程中，必须逐项落实《报告表》中提出的施工期、营运期污染防治措施，并对照以下要求，做到污染防治设施与项目主体设施同时设计、同时施工、同时投入使用（运行）。

#### 1、施工期：

本项目已于2002年4月份建成投产，本环评属于滞后环评。施工期已完成，未对周边环境造成影响，只对运营期提出要求。

#### 2、营运期：

(1) 废水：地面冲废水经油水分离池收集处理后，循环使用不外排。生活污水经化粪池收集处理后定期清掏用作农肥，严禁外排。油罐需定期由专业公司用汽油或柴油清洗，清洗后的汽油或柴油必须由有危险废物处理资质的公司运走处置。在项目道路的两端设置警示牌（如饮用水水源保护区，请谨慎驾驶），设置“减速行驶、安全驾驶”的警示牌，对路段的排水系统进行专项设计，根据地形条件，建立完善的排水系统，将雨水引出饮用水源保护区外就近排放，防止事故状态下废水进入饮用水源。设置一个应急事故池，杜绝废水排放。化粪池必须采用地下混凝土结构，根据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）的施工要求，其抗渗等级不得小于P6；油罐采用地埋式油罐，并在储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染；站区地面也必须采取防渗漏措施。

(2) 废气：必须采用油气回收装置对非甲烷总烃进行回收处理，使其符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）中 $\leq 25\text{g}/\text{m}^3$ 的标准。加强周围绿化、车辆减速慢行减少汽车尾气对周边环境的影响；临时停电，柴油发电机发电过程中将产生尾气通过专用排气筒引至站房楼顶排放。



(3) 噪声：加强设备的管理，确保生产设备正常运营；加强进出站车辆管理，场区内限速、禁止鸣笛，特别严禁夜间进出车辆鸣笛；在不影响正常生产和满足消防要求的前提下站场周围栽种树木进行绿化。

(4) 固体废物：生活垃圾收集送至附件垃圾转运点，由环卫部门统一处理。储油罐油泥、油水分离池污泥及上层浮油渣必须委托有资质的单位处置，污泥和油渣不在站区储存。油泥、油渣属于危险废物，清除后即运往有危险废物处理资质的公司处置，不得在站区内贮存。油泥和油渣必须按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行收集及运输。

#### 四、总量控制

本项目不设总量控制指标。

五、严格落实《报告表》中提出的各项环保措施。项目建设应确保环保投资，必须严格执行环保“三同时”制度（即配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）。项目完工后，应尽快委托有资质的环境监测、监理单位，开展项目竣工环境保护验收的调查、监测等工作，备齐有关材料，按规定向我局申请项目的竣工环保验收备案。经我局备案后，该项目方可正式投入运营。

六、建设及运营期的环境现场监督管理工作由市环境监察大队负责。

七、根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目环境影响报告表审批后，建设项目的性质、规模、地点、工艺或采用的污染防治措施发生变化时，建设单位应重新向我局报批建设项目环境影响报告表；项目环境影响报告表自审批之日起满5年，建设项目方可开工建设的，该环境影响报告表应报我局重新审批。



此页无正文



主题词： 环评 项目 报告表 批复

主送： 中国石化销售有限公司贵州黔西南石油分公司

抄送： 监察大队 污控股 评估中心 贵州绿宏环保科技有限公司

兴义市环境保护局

2017年7月10日印发

共印5份



合同编号: 2010-00000000-00000000

## 中国石化贵州石油分公司油罐清洗和油泥处置合同

甲方: 中国石化化工股份有限公司贵州石油分公司

乙方: 贵阳市城投环境资产管理有限责任公司

按照《中华人民共和国合同法》, 甲方与乙方上级主管单位贵阳石化建设投资有限公司(集团)有限公司 2010 年 9 月签订《战略合作协议》以及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方同意将其所辖的油库和加油站的油罐清洗和油泥处置工程全部委托给乙方负责。双方就油罐清洗和油泥处置工程事项经协商一致, 签订合同达成以下条款, 双方共同履行。

### 第一条 工程概况

1. 工程名称: 中国石化贵州石油分公司油库和加油站的油罐清洗和油泥处置工程
2. 工程地点: 贵州省境内
3. 承包内容: 贵州石油分公司油库和加油站的油罐清洗和油泥处置。

### 第二条 工程承包范围、价格及结算方式

1. 加油站油罐清洗, 不分大小, 实行包干价, 每罐 2500 元 (2500 元/罐)。
2. 油库油罐清洗, 按油罐容积, 以立方米计算, 每立方米 2.7 元 (2.7 元/m<sup>3</sup>)。



3. 油泥处置, 按油泥收集转运量, 以吨计算, 每吨 3000 元(3000 元/吨), 包含油泥运输费, 上车费、包装、处置等相关费用。经双方协商, 油泥量取 3-5 个具有代表性的加油站的油泥产生量作为依据。按平均数确定油泥数量; 油库油罐油泥量据实称重核算。

4. 在油罐清洗和油污处置工程完成后, 甲方负责验收并开据工程结算单(含工程量确认单及工程款金额), 于次月 5 日(工作日, 非工作日顺延至工作日)前发给乙方。乙方在收到工程结算单后于当月 10 日(工作日, 非工作日顺延至工作日)向甲方结算上月经甲方验收合格并确认的油罐清洗工程及油泥处置费用, 油罐清洗和油污处置以每座油库、加油站为结算单位, 一并开具正规税务发票, 工程款从甲方预付给贵阳市城市建设投资(集团)有限公司 3000 万元预付款中扣除。

### 第三条 施工要求

1. 油泥处置和油罐清洗作业要确保做到安全和环保, 且应符合国家有关安全环保法律法规和规章制度要求, 油泥必须由乙方(贵阳市城投环境资产管理有限公司)自行处理, 不得倒卖。乙方委托的油罐清洗单位必须有符合库站油罐清洗要求的相关资质和良好的油罐清洗业绩, 清洗方案须报甲方审核认可后方可确定。甲方有权跟踪了解及监督油泥处理及油罐清洗方式和过程, 一旦出现安全环保等事件(故), 由乙方负全部责任。



2. 油罐清洗质量要求: 验收标准按照中国石化《油罐清洗安全技术规程》标准验收, 即无明显铁锈、杂质、水分、脏污油腻、铁钙痕迹、罐底罐壁及其附件表面无沉渣、油垢。

3. 油罐清洗作业由乙方委托两家具备相应资质和良好业绩的单位实施。乙方委托两家油罐清洗单位须由甲方通过资质和业绩审查, 符合要求方可确定。在油罐清理单位确定后, 无甲方认可, 合同期内乙方不得随意更换油罐清洗单位。两家油罐清洗单位须同时参与甲方油库和加油站油罐清洗作业, 且油罐数量和工程量须大致相同。

4. 乙方在接到甲方《清罐及油泥处置施工油污处置作业通知单》后, 在规定的施工期限内, 按甲方要求(加油站以每站、油罐以每罐为单位)完成油罐清洗及油泥运出油库(加油站)全部工作并交付给甲方使用, 如超期未完成清罐等作业, 每超期1天将扣1%的该次清罐等费用。

#### 第四条 合同中约定责任条款

1. 乙方承诺已熟知并将严格遵守油罐清洗及油泥处置的技术要求、操作规程、中国石化《油品销售企业安全禁令(试行)》、贵州石油分公司施工现场安全管理规定及甲方的HSE其它管理规定。乙方制定可行的施工方案后实施。施工之前由甲方对施工现场进行安全条件确认, 未经甲方同意不得擅自开工。作业前需办理用火、临时用电和进入受限制空间作业票, 制定安全防范措施, 施工过程中甲乙双方各设一名现场监理, 施工过程中, 乙方服从甲方监督管理, 发现乙



置作业通知单》规定作业时间进场施工, 若因甲方原因导致施工无法正常进行施工而造成乙方实际经济损失由甲方赔偿。

2. 因乙方原因导致逾期完成油罐清洗和进行油泥处置的, 乙方对甲方按实际损失进行赔偿, 并每逾期一日, 乙方按当期应付工程款的 1% 向甲方支付违约金。

3. 因乙方违约导致甲方遭受损失或向第三人承担责任, 乙方应当赔偿甲方所遭受的经济损失。

4. 乙方完成的油罐清洗及油泥处置质量不符合合同约定标准的, 甲方有权要求乙方: 继续履行本合同直至甲方验收合格, 乙方还应向甲方支付当期应付工程款 10% 的违约金, 不足弥补甲方因此遭受的损失时, 乙方应继续赔偿。

5. 乙方无权对油罐清洗施工进行转包 (甲方审核通过的清罐单位除外), 否则, 甲方有权单方面终止合同, 并追究乙方违约责任。

6. 甲方必须按合同约定期限对工程进行验收并出具工程结算单, 每逾期一日, 甲方按当期应付工程款的 1% 向乙方支付违约金。

#### 第六条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议的, 由双方当事人协商解决, 协商不成的, 依法向甲方所在地人民法院起诉。

#### 第七条 合同生效

合同订立时间: 2013 年 \_\_\_ 月 \_\_\_ 日



合同编号: 33400000-13-FW2019-0001

合同有效期: (合同至乙方的工程款冲抵完甲方预付给贵阳市城市建设投资(集团)有限公司 3000 万元终止)

合同订立地点: 中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司

本合同双方约定自合同订立之\_\_日后生效。

本合同一式伍份, 甲方执贰份, 乙方执贰份。贵阳市城市建设投资(集团)有限公司执壹份

甲方(盖章): 中国石化贵州石油分公司

甲方代表:



乙方(盖章): 贵阳市城投环境资产管理有限公司

乙方代表:



签约地点: 贵阳

签约时间:

乙方上级主管单位贵阳市城市建设投资(集团)有限公司(盖章)确认。



# 委 托 书

贵州省洪鑫环境检测服务有限公司：

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及相关技术规范，我公司特委托贵公司进行中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义猪场加油站项目竣工验收监测工作。

特此委托

委托单位（盖章）中国石化销售有限公司贵州黔西南石油分公司

日期：2017 年 12 月 21 日

报告结束