



162412340432

# 建设项目竣工环境保护 验收检测报告

HXJC[2018]第 400 号

项目名称：中国石化销售有限公司贵州黔西南晴隆县  
大厂加油站项目竣工环境保护验收监测

委托单位：中国石化销售有限公司贵州黔西南石油分公司

贵州省洪鑫环境检测服务有限公司

二〇一八年六月



# 说 明

- 1、登记表未加盖检测专用章（骑缝章）、计量认证 CMA 章无效；
- 2、登记表无编制人员、审核人员、签发人员签字无效；
- 3、对于委托方送样检测的，仅对样品检测数据负责；
- 4、未经本检测机构批准，不得复制检测登记表（完整复制除外），复制报告必须加盖检测专用章，否则无效；
- 5、涂改、部分提供或部分复制检测登记表无效；
- 6、如对登记表有疑问、异议，请于收到登记表之日起 15 日内可向本检测机构提出书面申诉意见；15 日内未提出异议者，即视为接受本检测登记表。
- 7、本报告未经本检测机构同意，不得做商业广告、宣传等使用。

项目名称: 中国石化销售有限公司贵州黔西南晴隆县大厂  
加油站项目竣工环境保护验收监测

检测单位: 贵州省洪鑫环境检测服务有限公司

法人代表: 赵 江

技术负责: 王忠文

项目负责: 周碧蓝

报告编制: 周碧蓝

校 核: 刘顺泽

审 核: 杨梅

签 发: 王忠文

签发日期: 2018-6-15

采样人员: 周国龙、潘丹丹、刘顺泽、杨 梅

分析测定: 王 祥、周碧蓝、刘顺泽、杨 梅

贵州省洪鑫环境检测服务有限公司

地 址: 贵州省兴义市桔山办桔园村克玛山小区

电 话: (0859)3293111

传 真: (0859)3293111

电子邮箱: gzhxhjc@163.com

邮 编: 562400



# 目 录

一、前言.....	1
二、验收检测依据.....	1
三、工程概况.....	2
(一) 工程基本情况.....	2
(二) 加油工艺流程: .....	2
(三) 主要污染物及相应的环保措施.....	4
四、环境影响登记表主要意见及其批复的要求.....	5
(一) 环评结论.....	5
(二) 环评批复要求.....	6
五、验收监测评价标准.....	6
六、验收监测内容及监测分析方法.....	6
(一) 监测内容.....	6
(二) 分析方法.....	6
七、验收监测质量保证.....	7
八、验收监测结果.....	8
(一) 监测期间生产工况.....	8
(二) 验收监测结果.....	9
九、环境管理检查执行情况.....	10
十、验收监测结论及建议.....	11
(一) 结论.....	11
(二) 建议.....	12
十一、附图附件.....	13



# 中国石化销售有限公司贵州黔西南晴隆县大厂加油站项目 竣工环境保护验收监测

## 一、前言

受中国石化销售有限公司贵州黔西南石油分公司委托，贵州省洪鑫环境检测服务有限公司承担中国石化销售有限公司贵州黔西南晴隆县大厂加油站项目竣工环境保护验收监测工作。依据《中国石化销售有限公司贵州黔西南晴隆县大厂加油站项目环境影响登记表》，晴隆县环境保护局出具关于对《中国石化销售有限公司贵州黔西南晴隆县大厂加油站项目环境影响登记表》的审批意见（2008年3月10日）。于2018年6月3日对中国石化销售有限公司贵州黔西南晴隆县大厂加油站项目进行现场勘察，编写检测方案，于2018年6月11日至12日对该项目无组织排放废气、厂界噪声等进行采样监测。并即时完成化验分析测定，数据经整理，根据监测结果和环境管理检查等情况，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

## 二、验收检测依据

- 1、国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；
- 2、国务院[2017]第682号国务院令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》；
- 3、环办[2015]113号《关于印发建设项目环境保护验收现场检查及审查要点的通知》；
- 4、《中国石化销售有限公司贵州黔西南晴隆县大厂加油站项目环境影响登记表》；
- 5、晴隆县环境保护局（关于对《中国石化销售有限公司贵州黔西南晴



隆县大厂加油站项目环境影响登记表》的审批意见)，2008 年 3 月 10 日；

6、中国石化销售有限公司贵州黔西南晴隆县大厂加油站项目竣工环境保护验收检测委托书。

### 三、工程概况

#### (一) 工程基本情况

本项目位于贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县大厂镇，项目总投资 192 万，其中环保投资 13 万。占地面积 1600m<sup>2</sup>，2 个储油罐总容量 100m<sup>3</sup>，该加油站设置双加油机 4 台，可供油 4000 吨；其中站房面积 156m<sup>2</sup>，加油棚面积 420m<sup>2</sup>（投影面积）。建设油水分离池 2 个，共有 15m<sup>3</sup>。加油站内建设有油水池、地下贮罐区、加油站站房、罩棚组成，现有职工 3 人，3 人在项目内食宿。

#### (二) 加油工艺流程：

本项目施工期已结束，现场无施工期环境遗留问题。

其工艺流程及产污节点如图 1。

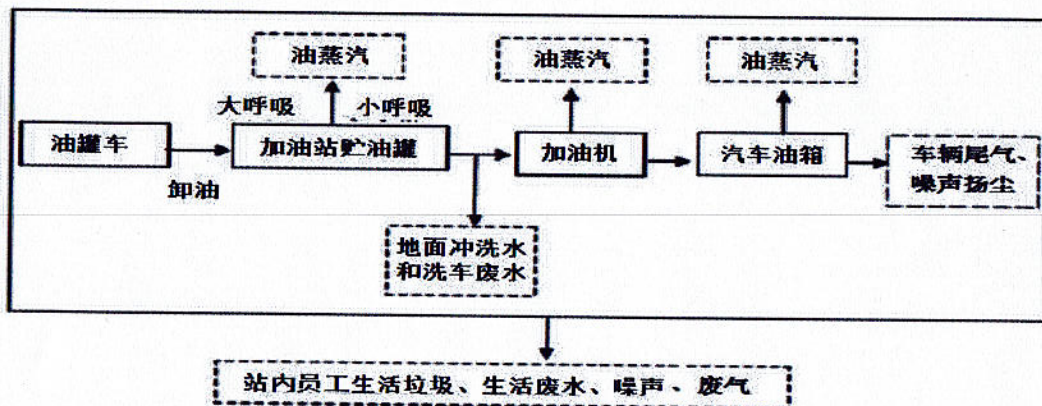


图 1 工艺流程及产污节点图

#### (三) 主要污染物及相应的环保措施

##### (1) 大气污染治理措施

本项目废气主要有油气及厨房油烟。

①油气

油气通过油气回收装置处理后无组织排放。

②厨房油烟

厨房油烟通过油烟机处理后排放。

**(2) 水污染物治理措施**

本项目产生的废水主要为生活污水和地面冲洗水：

①生活污水

生活污水采用化粪池处理后排入市政管网；

②地面冲洗水

地面清洗废水经油水分离池处理后排放。

**(3) 噪声污染物治理措施**

本项目噪声主要为加油机及车辆进出产生的噪声。

噪声通过控制车辆速度及禁止鸣笛。

**(4) 固体废物治理措施**

本项目固体废物主要为工作人员的生活垃圾和油泥，其污染治理措施为：

①生活垃圾

生活垃圾集中收集，交于环卫部门统一处置；

②油水分离池污泥和上层浮油渣

油水分离池污泥和上层浮油渣、油罐油泥、油渣，交由有危废处理资质的单位处理。



(5) 环保设施及现场图片



油气回收装置



化粪池



油水分离池



收集桶



## 四、环境影响登记表主要意见及其批复的要求

### 1、环评结论

#### (1) 大气污染治理措施

本项目废气主要有油气及厨房油烟。

##### ①油气

自然挥发无组织排放。

##### ②厨房油烟

项目人少，油烟自然挥发。

#### (2) 水污染物治理措施

本项目产生的废水主要为生活污水和地面冲洗水：

##### ①生活污水

生活污水产生量少，生活污水采用化粪池处理后用于农肥；

##### ②地面冲洗水

地面清洗废水经油水分离池处理后排放。

#### (3) 噪声污染物治理措施

本项目噪声主要为加油机及车辆进出产生的噪声。

噪声通过控制车辆速度及禁止鸣笛。

#### (4) 固体废物治理措施

本项目固体废物主要为工作人员的生活垃圾和油泥，其污染治理措施为：

##### ①生活垃圾

生活垃圾集中收集，交于环卫部门统一处置；

## ②油水分离池污泥和上层浮油渣

油水分离池污泥和上层浮油渣、油罐油泥、油渣，交由有危废处理资质的单位处理。

## 2、环评批复要求

晴隆县环境保护局（关于对《中国石化销售有限公司贵州黔西南晴隆县大厂加油站项目环境影响登记表》的审批意见）（见附件）。

## 五、验收监测评价标准

1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值见表 1。

表 1 新污染源大气污染物排放限值

污染物	无组织排放监控浓度限值
非甲烷总烃	4.0mg/m <sup>3</sup>

2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值见表 2。

表 2 第二类污染物最高允许排放浓度 单位：mg/L 除 pH 外

污染物	pH	SS	COD <sub>Cr</sub>	石油类	动植物油	氨氮
三级标准	6-9	400	500	20	100	--

3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）见表 3。

表 3 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB (A)

厂界外声环境功能区类别	昼间	夜间
2 类	60	50
4 类	70	55

## 六、验收监测内容及监测分析方法

### （一）监测内容

#### 1、无组织排放废气

- (1) 监测点位：周界设置 3 个监测点。
- (2) 监测项目：非甲烷总烃。
- (3) 采样频次：连续采样 2 天，每天采样 3 次，每次采样 2 分钟。

#### 2、厂界噪声

- (1) 测量点位：站界外 1 米处，东、南、西、北 4 个点。



(2) 测量指标：厂界噪声。

(3) 测量频次：连续测量两天，每天昼、夜间各测量一次。

### 3、污水

职工食宿共 3 人，生活污水水量小，经化粪池处理后用作农肥，监测期间无水外排，故未检测。

## (二) 分析方法

表 4 监测分析方法

监测项目	分析方法	检出限
非甲烷总烃	气相色谱法 HJ/T38-1999	0.04mg/m <sup>3</sup>
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	--

## 七、验收监测质量保证

- (1) 监测人员持证上岗。
- (2) 合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。
- (3) 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。
- (4) 分析方法均用国家标准或国家环保部颁布的分析方法，所有监测仪器、量具经过计量部门检定合格并在有效期内。
- (5) 监测数据严格实行三级审核制度。
- (6) 样品测定采用质控样控制，控制结果均在允许误差范围内，检测数据受控，质控结果见表 5。检测数据严格实行三级审核制度。

表 5 质控监测结果

质控样检测结果						
质控指标	质控方式	单位	编号	检测结果	标准浓度	质控情况
非甲烷总烃	标准样	mg/m <sup>3</sup>	—	3.20	3.21	误差0.3%
	室内平行样		G1-2-3	0.45	相对允许误差 ≤20%	相对偏差 4.5%
				0.49		

## 八、验收监测结果

### （一）监测期间工况

中国石化销售有限公司贵州黔西南晴隆县大厂加油站项目日平均销售柴油和汽油约 6t。2018 年 6 月 11~12 日运营设备和环保设施运行正常，验收期间正常营业。

### （二）验收监测结果

（1）无组织排放废气监测结果见表 6。

（2）厂界噪声测量结果见表 7。

表 6 无组织排放废气监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

采样点位	非甲烷总烃			《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准限值
	监测日期		二日最高浓度	
	6 月 11 日	6 月 12 日		
项目北侧 G <sub>1</sub>	0.59	0.49	0.83	4.0
	0.52	0.83		
	0.64	0.45		
项目西侧 G <sub>2</sub>	0.52	0.31	0.52	
	0.52	0.31		
	0.44	0.37		
项目南侧 G <sub>3</sub>	0.48	0.34	0.53	
	0.53	0.38		
	0.42	0.39		
达标情况			达标	—

表 7 厂界噪声测量结果

编号	监测点位	测量日期				《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类、4 类标准限值	
		6 月 11 日		6 月 12 日		昼间	夜间
		昼间	夜间	昼间	夜间		
N <sub>1</sub>	站界东	49.9	42.0	49.8	43.9	60	50
N <sub>2</sub>	站界南	54.2	43.6	58.4	47.7	60	50
N <sub>3</sub>	站界西	56.9	44.1	58.4	47.8	70	55
N <sub>4</sub>	站界北	52.5	43.8	54.8	44.5	60	50
达标情况		达标	达标	达标	达标	—	
备注：1、站界西侧 N <sub>3</sub> 临主干道，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》4 类标准限值； 2、该站临交通主干道，受过往车辆及人员影响较大，背景值较高。							



## 九、环境管理检查执行情况

1、施工期环保措施落实情况、监理情况(工业类项目从简，生态类项目重点介绍)；

本项目施工期基本按照环评报告提出的环保防治措施执行；未执行环境工程监理。

2、各类环保设施或措施(水、气、声、渣等)建设及落实情况，试生产或试运行以来运行状况：

项目各项环保措施基本落实。

3、项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺是否发生变化，如果发生变化是否申请变更或重新报批环评文件：

项目的性质、规模、地点没有发生变化。项目环保设施未发生变化。

4、环保机构、规章制度、监测化验机构设置情况：

设有相应环保机构；规章制度有待完善。

5、执行环境影响评价和三同时制度情况：

中国石化销售有限公司贵州黔西南晴隆县大厂加油站项目，基本执行了国家有关环保审批手续及“三同时”制度。工程立项、环评报批手续齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

6、是否有应急预案、各污染排放口及固废堆场建设应有标志、是否存在搬迁：

有应急预案，未设置标志，不存在搬迁。

7、环评批复及环评建议的落实情况：

对工程落实环评登记表及批复情况进行了全面调查，结果见表 8。



表 8 环评登记表及批复落实情况

项目	污染物	措施	落实情况
废气治理	汽车尾气、道路扬尘	设置减速行驶标识牌	已落实
	非甲烷总烃	自动报警系统、加强日常管理和设备维修,及时检修、减少和防止跑冒滴漏和事故性排放、油气回收装置	已安装油气回收装置
	恶臭气体	设置于地下、合理布局、加强绿化	已落实
废水治理	生活污水	化粪池,围堰、集水沟	已建设化粪池,围堰、集水沟 油水分离池
	地面冲洗水	油水分离池	
噪声治理	机械噪声	选用低噪声设备,合理进行平面布局	已落实
	车辆噪声	禁止鸣笛,减速行驶	
固体废物处理	生活垃圾	集中收集后运至垃圾暂存点,由环卫统一处理	已安放垃圾桶
	化粪池污泥	环卫部门安排吸污车清运。	已落实
	油水分离池污泥和上层浮油渣	交由有危废处理资质的单位处理	已签订危废合同
	油罐油泥、油渣	交由有危废处理资质的单位处理	
生态恢复	生态影响	植被恢复、绿化	已落实

## 十、验收监测结论及建议

### (一) 结论

中国石化销售有限公司贵州黔西南晴隆县大厂加油站项目基本执行环境保护“三同时”制度,按《中国石化销售有限公司贵州黔西南晴隆县大厂加油站项目环境影响登记表》及环评批复中提出的要求:1、生活污水产生量少,生活污水采用化粪池处理后用于农肥;2、生活垃圾集中收集,交于环卫部门统一处置;3、油水分离池污泥和上层浮油渣、油罐油泥、油渣,交由有危废处理资质的单位处理。验收监测期间,运营设备和环保设施运行正常,正常营业。

#### 1、无组织排放废气:

周界监测非甲烷总烃最高浓度:



项目东侧 G1 0.83mg/m<sup>3</sup>;

项目西侧 G2 0.52mg/m<sup>3</sup>;

项目北侧 G3 0.53mg/m<sup>3</sup>;

综上所述，各监测点无组织排放废气均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准限值要求。

## 2、厂界噪声：

站界东、南、西、北噪声昼间为 49.8~58.4[dB(A)]，夜间为 42.0~47.8[dB(A)]，各点均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类限值要求。

## 3、污水

职工食宿共 3 人，生活污水水量小，经化粪池处理后用作农肥，监测期间无水外排，故未检测。

## 4、固废

油水分离池污泥和上层浮油渣、油罐油泥、油渣，交由贵阳市城投环境资产管理有限公司回收处置。

## （二）建议

1、完善环境保护规章制度，明确专人负责环境保护方面工作，做到环保制度上墙。

## 十一、附图附件

附图：


- 1、监测布点图（简图）。
- 2、中国石化销售有限公司贵州黔西南晴隆县大厂加油站项目现场采样图。
- 3、项目外环境关系图。

附件：

- 1、晴隆县环境保护局（关于对《中国石化销售有限公司贵州黔西南晴隆县大厂加油站项目环境影响登记表》的审批意见）。
- 2、中国石化销售有限公司贵州黔西南晴隆县大厂加油站项目油泥处置合同。
- 3、中国石化销售有限公司贵州黔西南晴隆县大厂加油站项目竣工环境保护验收监测委托书。



附图 1

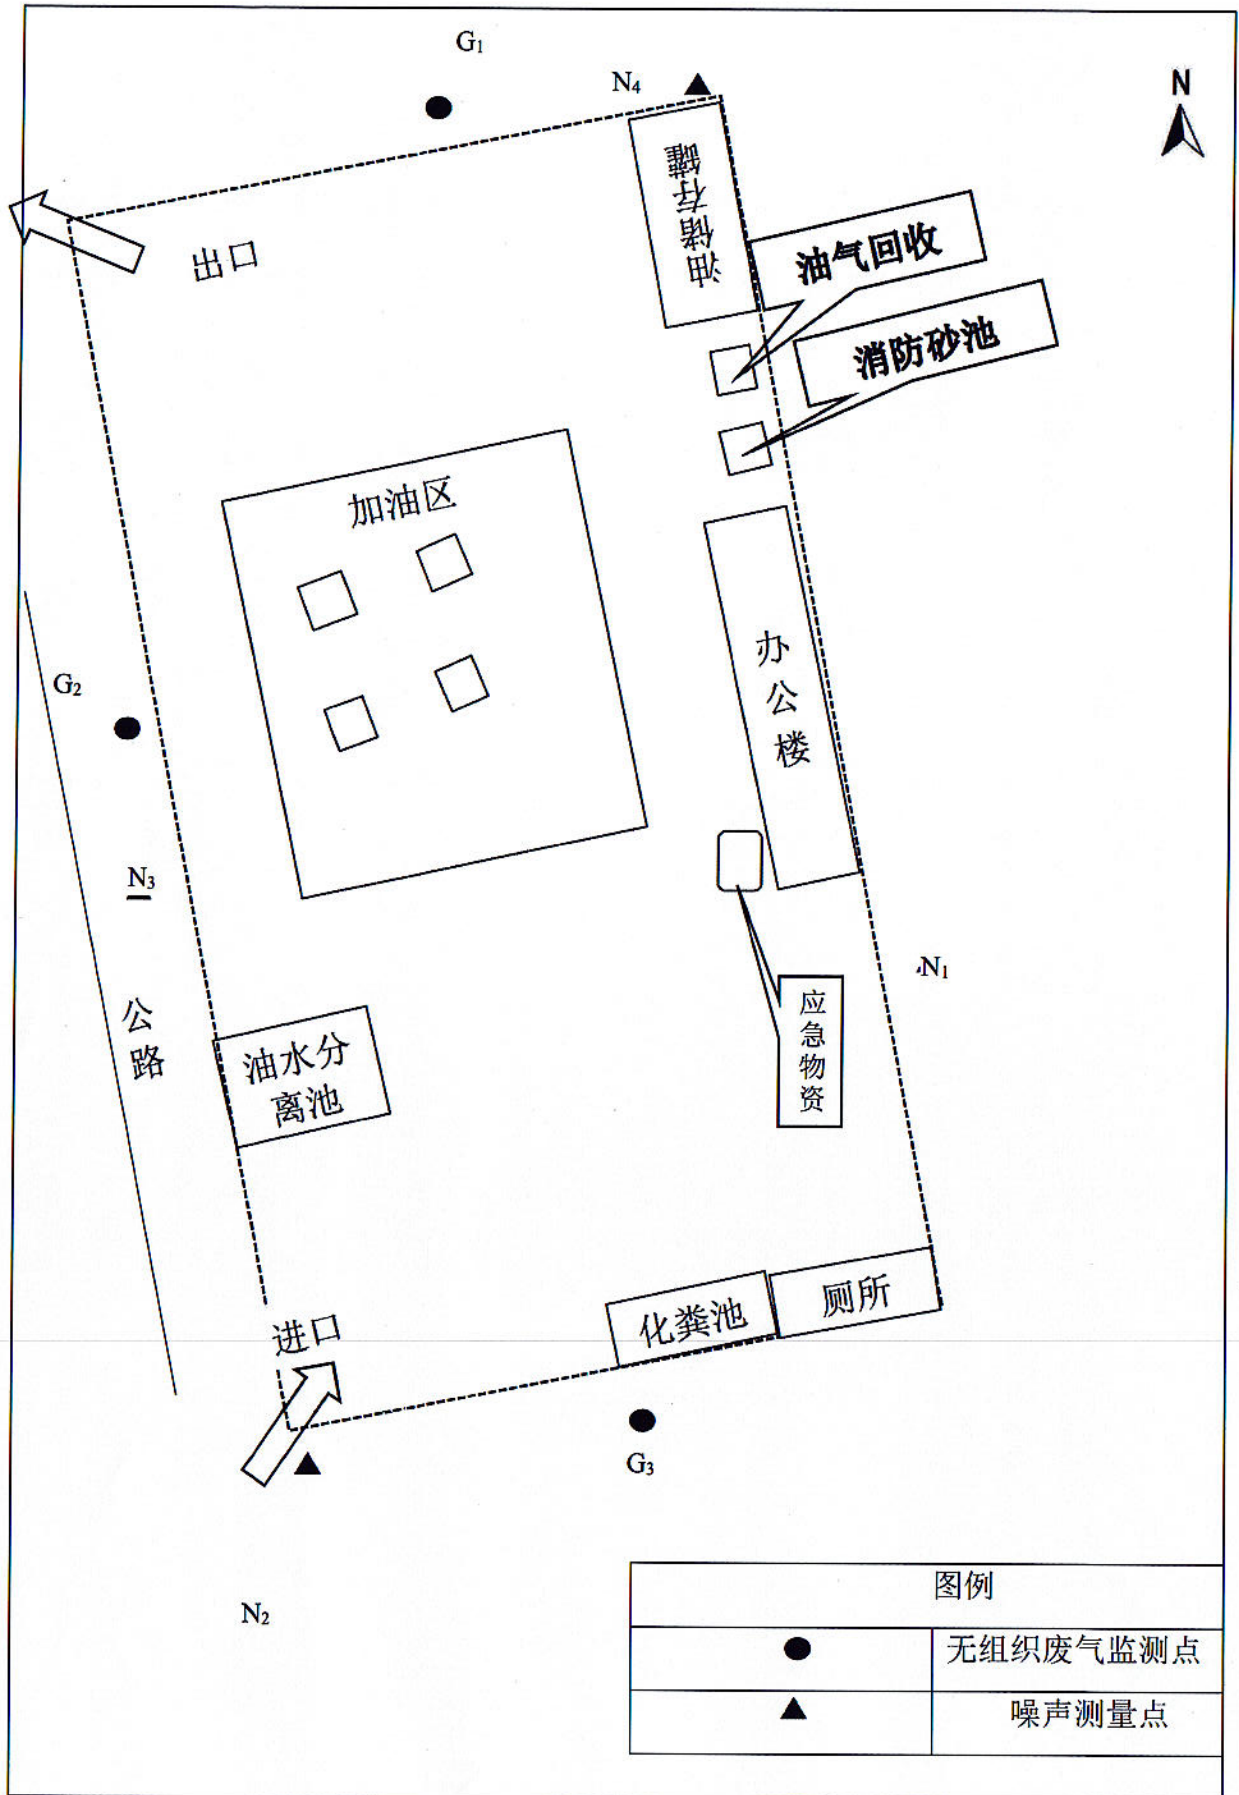


附图 1 监测布点示意图



附图 2



无组织废气 1

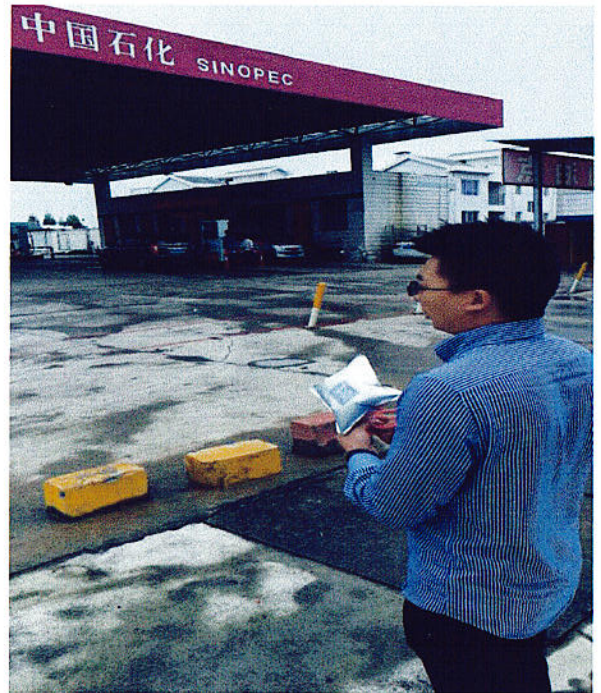

无组织废气 2



噪声测量图 1#



噪声测量图 2#



附图 3





编号: 第 2 号

建设项目环境影响登记表  
(试行)

项目名称: 晴隆县大厂加油站

建设单位(盖章): 晴隆县石油支公司



项目名称	晴隆县大厂加油站																				
建设单位	晴隆县石油支公司																				
法人代表	吴荣品	联系人	蒙远珍																		
通讯地址	晴隆县石油支公司																				
联系电话	0859-7610158	传真	0859-7610158	邮政编码	561400																
建设地点	晴隆县大厂镇																				
建设性质	新建	行业类别及代码	6564 (机动车燃料零售)																		
占地面积(平方米)	1600 (平方米)	使用面积(平方米)	1600 (平方)																		
总投资 (万元)	192(万元)	环保投资(万元)	13(万元)	投资比例	6.6%																
预期投产日期	2004年3月	预计年工作日	365天																		
<p>一、项目内容及规模:</p> <p>建设占地面积1600平方米;二个储油罐总容量100平方米;加油机4台,可供油4000吨;办公用房156平方米;加油棚420平方米;建设油水分离池二个,共15立方米。</p>																					
<p>二、原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格数量(包括锅炉、发电机等):</p> <p>1 加油机4台; 2 储油罐2个; 3 自发电机子1台; 4 电脑管控1套。</p>																					
<p>三、水及能源消耗量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>消耗量</th> <th>名称</th> <th>消耗量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水(吨/年)</td> <td></td> <td>燃油(吨/年)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>电(千瓦/年)</td> <td></td> <td>燃气(标立方米/年)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃煤(吨/年)</td> <td></td> <td>其他</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						名称	消耗量	名称	消耗量	水(吨/年)		燃油(吨/年)		电(千瓦/年)		燃气(标立方米/年)		燃煤(吨/年)		其他	
名称	消耗量	名称	消耗量																		
水(吨/年)		燃油(吨/年)																			
电(千瓦/年)		燃气(标立方米/年)																			
燃煤(吨/年)		其他																			
<p>四、废水(工业废水 <input checked="" type="checkbox"/> 生活废水 <input checked="" type="checkbox"/>)排放量及排放去向</p> <p>按中石化加油站 HSE 安全、环保、健康管理规定,结合环保部门要求进行相应的建设沉淀后排公路边沟,不进入农田。</p>																					



五、周围环境状况（可附图说明）

六、生产工艺流程简介（如有废水、废气、废渣、噪声产生，须标明产生环节，并用文字说明）

七、拟采取的防治污染措施（包括建设期、运营期）

- 1、生活污水经沉淀处理后外排；
- 2、生活垃圾定点堆放，及时清除。



#### 八、审批意见

原则同意业主单位补办环评手续，并对业主单位拟采取的污染防治措施及项目建设提出如下要求：

1、建筑施工噪声严格按照《城市区域环境噪声排放标准》三类标准值执行，即昼间不超过 65 分贝，夜间不超过 55 分贝，避免噪声扰民。

2、建筑施工废水循环使用不外排，确需外排必须经处理达到《中华人民共和国地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 三级后外排。

3、生活污水必须进入沉淀处理池处理后外排，污水外排必须处理达到《中华人民共和国地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 三级后方可外排。含病原体污水必须经专用管道进入沉淀处理池集中消毒处理，污水不外排，确需外排部分必须处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 后方可排入下水道，污水的处理、排放严禁污染地表水、地下水附近水源点及河流，污水沉淀处理池中的污泥未经消毒或无害化处理，不准自主排放、掏用作农肥。

4、做好污水处理设施的维护，确保污染防治设施正常运行，严防病原体污水污染环境。

5、建筑固体废物尽量回收利用，不能回收利用部分定点堆放，及时清除；生活垃圾定点堆放，定期清除。

6、采取有效措施，防止建筑施工粉尘影响周边环境和他人的生产生活。

7、严格执行环保“三同时”制度（即防污设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的规定）。

8、该项目的日常环境监督管理由晴隆县环境监察大队负责。

经办人：

赵自祥





合同编号: 5396264423-010104-001

## 中国石化贵州石油分公司油罐清洗和油泥处置合同

甲方: 中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司

乙方: 贵阳市城投环境资产管理有限责任公司

按照《中华人民共和国合同法》, 甲方与乙方上级主管单位贵阳市城市建设投资(集团)有限公司 2010 年 9 月签订《战略合作协议》以及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方同意将其所辖的油库和加油站油罐清洗和油泥处置工程全部承揽给乙方负责。双方就油罐清洗和油泥处置工程各项经协商一致, 签订合同达成以下条款, 双方共同履行。

### 第一条 工程概况

1. 工程名称: 中国石化贵州石油分公司油库和加油站的油罐清洗和油泥处置工程
2. 工程地点: 贵州当当地
3. 承包内容: 贵州石油分公司油库和加油站的油罐清洗和油泥处置。

### 第二条 工程承包范围、价格及结算方式

1. 加油站油罐清洗, 不分大小, 实行包干价, 每罐 2500 元 (2500 元/罐);
2. 油库油罐清洗, 按储罐容积、以立方米计算, 每立方米 2.7 元 (2.7 元/m<sup>3</sup>);



3. 油泥处置,按油泥收集转运量,以吨计算,每吨 3000 元(3000 元/吨),包含油泥运输费,上车费、包装、处置等相关费用。经双方协商,油泥量取 3-5 个具有代表性的加油站的油泥产生量作为依据。按平均数确定油泥数量;油库油罐油泥量据实称重核算。

4. 在油罐清洗和油污处置工程完成后,甲方负责验收并开据工程结算单(含工程量确认单及工程款金额),于次月 5 日(工作日,非工作日顺延至工作日)前发给乙方。乙方在收到工程结算单后于当月 10 日(工作日,非工作日顺延至工作日)向甲方结算上月经甲方验收合格并确认的油罐清洗工程及油泥处置费用,油罐清洗和油污处置以每座油库、加油站为结算单位,一并开具正规税务发票,工程款从甲方预付给贵阳市城市建设投资(集团)有限公司 3000 万元预付款中扣除。

### 第三条 施工要求

1. 油泥处置和油罐清洗作业要确保做到安全和环保,且应符合国家有关安全环保法律法规和规章制度要求,油泥必须由乙方(贵阳市城投环境资产管理有限公司)自行处理,不得倒卖。乙方委托的油罐清洗单位必须有符合库站油罐清洗要求的相关资质和良好的油罐清洗业绩,清洗方案须报甲方审核认可后方可确定。甲方有权跟踪了解及监督油泥处理及油罐清洗方式和过程,一旦出现安全环保等事件(故),由乙方负全部责任。



2. 油罐清洗质量要求: 验收标准按照中国石化《油罐清洗安全技术规程》标准验收, 即无明显铁锈、杂质、水分、脏污油腻、铁钙痕迹、罐底罐壁及其附件表面无沉渣、油垢。

3. 油罐清洗作业由乙方委托两家具备相应资质和良好业绩的单位实施。乙方委托两家油罐清洗单位须由甲方通过资质和业绩审查, 符合要求方可确定。在油罐清理单位确定后, 无甲方认可, 合同期内乙方不得随意更换油罐清洗单位。两家油罐清洗单位须同时参与甲方油库和加油站油罐清洗作业, 且油罐数量和工程量须大致相同。

4. 乙方在接到甲方《清罐及油泥处置施工油污处置作业通知单》后, 在规定的施工期限内, 按甲方要求(加油站以每站、油罐以每罐为单位)完成油罐清洗及油泥运出油库(加油站)全部工作并交付给甲方使用, 如超期未完成清罐等作业, 每超期1天将扣1%的该次清罐等费用。

#### 第四条 合同中约定责任条款

1. 乙方承诺已熟知并将严格遵守油罐清洗及油泥处置的技术要求、操作规程、中国石化《油品销售企业安全禁令(试行)》、贵州石油分公司施工现场安全管理规定及甲方的HSE其它管理规定。乙方制定可行的施工方案后实施。施工之前由甲方对施工现场进行安全条件确认, 未经甲方同意不得擅自开工。作业前需办理用火、临时用电和进入受限制空间作业票, 制定安全防范措施, 施工过程中甲乙双方各设一名现场监理, 施工过程中, 乙方服从甲方监督管理, 发现乙



置作业通知单》规定作业时间进场施工,若因甲方原因导致施工无法正常进行施工而造成乙方实际经济损失由甲方赔偿。

2. 因乙方原因导致逾期完成油罐清洗和进行油泥处置的,乙方对甲方按实际损失进行赔偿,并每逾期一日,乙方按当期应付工程款的1%向甲方支付违约金。

3. 因乙方违约导致甲方遭受损失或向第三人承担责任,乙方应当赔偿甲方所遭受的经济损失。

4. 乙方完成的油罐清洗及油泥处置质量不符合合同约定标准的,甲方有权要求乙方:继续履行本合同直至甲方验收合格,乙方还应向甲方支付当期应付工程款10%的违约金,不足弥补甲方因此遭受的损失时,乙方应继续赔偿。

5. 乙方无权对油罐清洗施工进行转包(甲方审核通过的清罐单位除外),否则,甲方有权单方面终止合同,并追究乙方违约责任。

6. 甲方必须按合同约定期限对工程进行验收并出具工程结算单,每逾期一日,甲方按当期应付工程款的1%向乙方支付违约金。

## 第六条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向甲方所在地人民法院起诉。

## 第七条 合同生效

合同订立时间: 2013 年\_\_月\_\_日



合同编号: 33400000-13-FW2019-0001

合同有效期: (合同至乙方的工程款冲抵完甲方预付给贵阳市城市建设投资(集团)有限公司 3000 万元终止)

合同订立地点: 中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司

本合同双方约定自合同订立之\_\_日后生效。

本合同一式伍份, 甲方执贰份, 乙方执贰份。贵阳市城市建设投资(集团)有限公司执壹份

甲方(盖章): 中国石化贵州石油分公司

甲方代表:



乙方(盖章): 贵阳市城投环境资产管理有限公司

乙方代表:



签约地点: 贵阳

签约时间:

乙方上级主管单位贵阳市城市建设投资(集团)有限公司(盖章)确认。



## 委托书

贵州进鑫环保科技有限公司：

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及相关技术规范。我单位特委托贵公司进行竣工环境保护验收监测工作。

特此委托！

委托方



报告结束